

SUM3D USB ドングル ドライバーインストール手順

必ず Administrator でログインしてください。

SUMより提供するFD中若しくは他のメディアより Usb_Inst フォルダーごと C:¥にコピーしてください。



C:¥Usb_Inst フォルダー中の LabUsb.exe をマウスのダブルクリックにて実行してください。

終わりましたら、WINDOWS を終了して電源を切ります。


USB ドングルを取り付けて WINDOWS を立ち上げてください。

Administrator でログインしてください。

ハードウェア追加の画面が出ます。 (C:¥Usb_Inst フォルダーは例としてです)

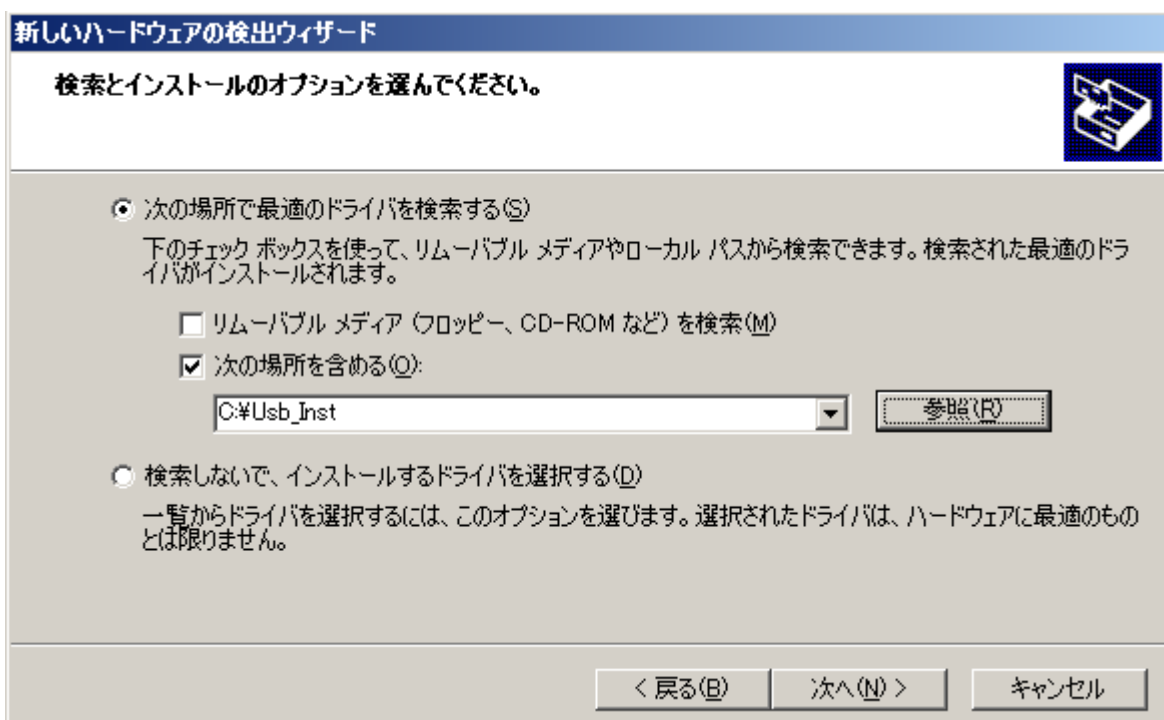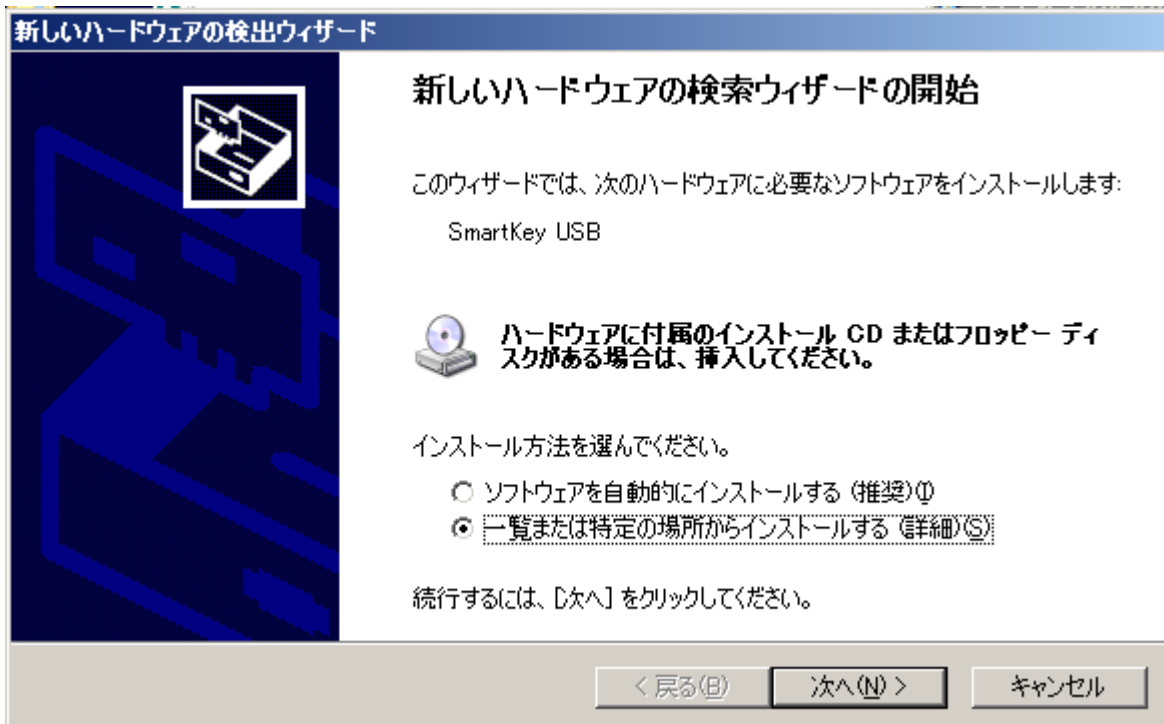

C:¥Usb_Inst フォルダーを選択してください

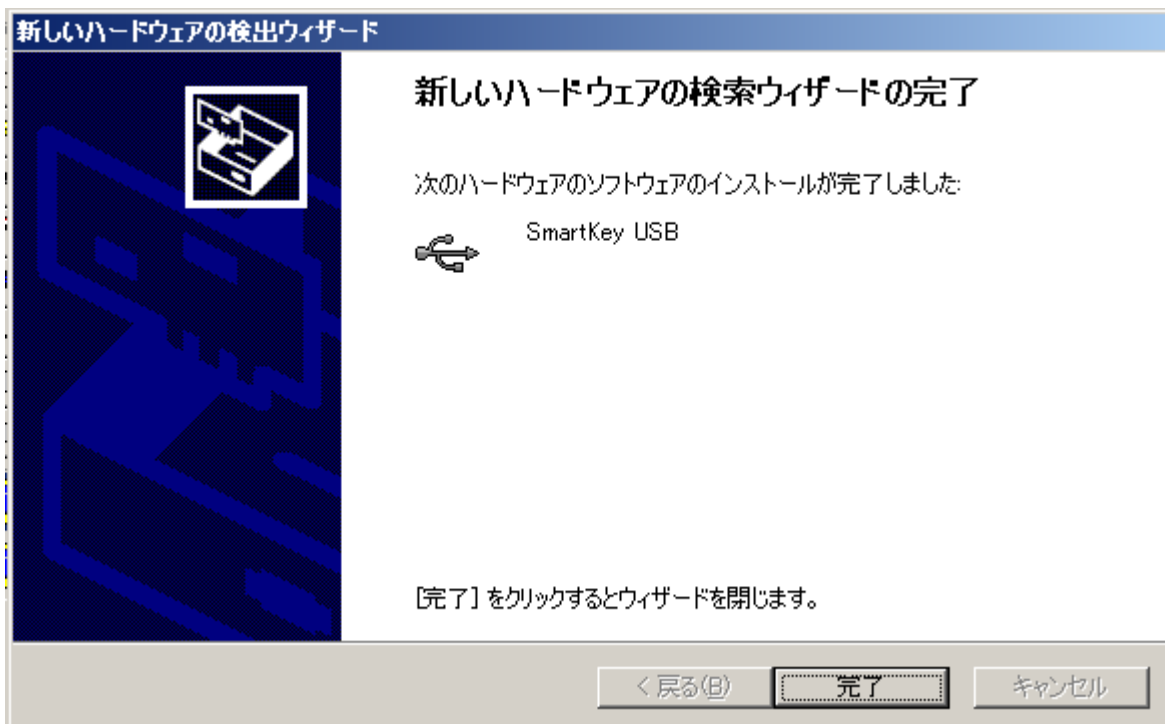

これでUSB Dongleのインストールは完了です。

尚、SUM3DのインストールはUSB Dongleのインストールの前でも後でもかまいません。
SUM3DをRunして確認をしてください。



日本総代理店

U . I . Technology Co. Ltd.

函館本社	〒040-0025	函館市堀川町 10-14	Tel 0138-56-5551
名古屋営業所	〒447-0862	愛知県碧南市相生町 1-58	Tel 0566-42-4373
Email	uit@u-i-technology.com		
HomePage	http://www.u-i-technology.com		